СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ ООО «ЮФАРМС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ-МОНТАЖУ

Базовый стеллаж Потребляемая мощность 450 вт*ч



Дополнительный стеллаж
Потребляемая мощность 450 вт*ч



1. Техника безопасности при сборке.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1.1. Ответственность за соблюдение правил установленных настоящей инструкцией возлагаетсяна лицо непосредственно выполняющее работы по установке стеллажной конструкции.
- 1.2. Виновные в нарушении настоящей инструкции или не принявшие мер к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
- 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 2.1. Общие требования:
- 2.1.1.Безопасность производства работ по сборке и установке стеллажей должна бытьобеспечена:
- подготовкой и организацией мест производства работ;
- применением средств защиты работающих;
- правильным размещением и укладкой металлоконструкций стеллажа в местахпроизводства работ;
- применением электрифицированного инструмента (далее электроинструмент),отвечающего требованиям ГОСТ 12.2.013 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общиетребования безопасности».
- 2.1.2.При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку (осколки), следует применятьзащитные очки. Для защиты органов дыхания от пыли применять респиратор.

2. Условия проведения работ

- 1) Наличие надлежащего потолочного освещения площадки, отданной под работы посборке и установке оборудования в течение рабочего дня.
- 2) Обеспечение точек подключения для круглосуточного подвода электропитания на 220 В.
- 3) Здание закрытое, сухое, отапливаемое (температура не ниже +5 градусов С).

3. Подготовка к сборке

Перед началом работ необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией.


важно:

Все изменения от Заказчика (такие как изменения высот уровней или изменениегеометрии) в обязательном порядке согласовываются с Производителем!!!

Сборка-монтаж конструкции производится в соответствии с нижеизложенными рисункамина сборку. Отклонения в последовательности сборки допустимы, если они не повлекут засобой ухудшения качества сборки

4. Технология и порядок сборки

- 1) Сборка рам стеллажа производится в горизонтальном положении.
- 2) Стеллаж состоит из отрезков металлической профильной трубы следующих размеров:
- № 1 Стойка Длинна 2100 мм
- № 2 Перекладина Длинна 1960 мм
- № 3 Перекладина Длинна 450 мм

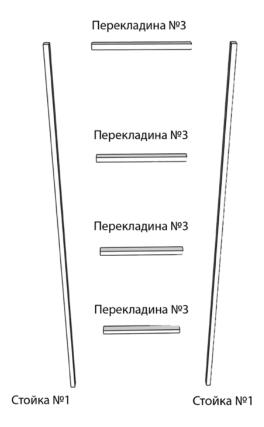

А также имеет крепежные элементы

№ 4 Краб система

№ 5 Пластина металлическая усиление

- 3) В начале сборки убедитесь в том, что стойки лежат в одном направлении по перфорации.Верх и низ различается. Стойка№1 имеет 2 отверстия снизу.
- 4) Удобнее всего начинать сборку с крепления сначала 4 шт. перекладин (№3) к 2 шт. стойкам (№1) соединяемыхвместе с помощью краб систем (№4).Расстояние между перекладинами №3 от центра до центра перекладины 550 мм

Стоит учитывать, что при дальнейшей эксплуатации потребуется уклон лотка, в связи с этим, первая рама собирается в максимально высоком положении верхней перекладины № 3, а на каждой последующей раме, относящейся к стеллажу, верхняя перекладина на 20 мм ниже, чем на предыдущей раме.

- 5) После того, как рамы собраны, необходимо разложить их по убыванию высоты Перекладины № 3 в сторону, где будет сбор дренажа, и используя болты и гайки прикрутить по 2 Пластины металлической № 5 к каждой Стойке № 1
- 6) Используя Перекладину № 2 следует соединить рамы через Пластину металлическую №5 с помощью болтов и гаек
- 7) В результате у вас должен получится металлический каркас стеллажа.



8) Далее необходимо установить на него сначала светильник светодиодный прикрутив на саморез к перекладине №3 сверху



9) Установить лоток дренажный. При монтаже нескольких стеллажей, в месте соединения лотков нанести герметик



Базовый + дополнительный стеллаж (длина 400 см ширина 50 см высота 210 см)

